


Bohren

- Bohrlochdurchmesser \varnothing 38–50 mm
- Bohrlochtiefe 90–95 % des Festkörpers
- Bohrlochabstand 25–50 cm, je nach Gesteinsfestigkeit bzw. Betongüte und Bewehrung
- Bohrlochanordnung versetzt
- Aus dem Vollen – V-Einbruch ausarbeiten (Mindest-Bohrlochlänge 30 cm)



Anmischen von **KATROCK®** (R+S-Sätze beachten)*

- **KATROCK®** 5 kg-Beutel mit 1.4–1.75 ltr. sauberem Wasser zu einem klumpfreien, fließfähigen Mörtel mischen
- Kleine Mengen: von Hand mit Rührbesen
- Üblich: Bohrmaschine und Rührquirl
- Große Mengen: mit Turbomischer und Kolbenpumpe

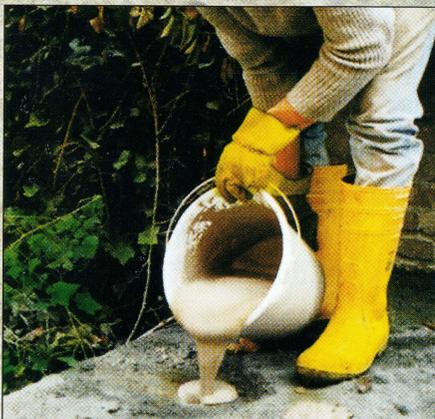

Besetzen der Bohrlöcher (R+S-Sätze beachten)*

- Bohrlöcher mit angemischtem **KATROCK®** besetzen
- Bei schwach geeigneten Bohrlöchern Besatzschlauchfolie mit mind. 30 cm Überlänge mittels Ladestock einschieben und über Trichter besetzen, danach ggfs. Besatzschlauchfolie abknoten
- Bei Horizontal- bzw. Überkopf-Arbeiten und maschineller Verarbeitung dem angemischtem **KATROCK®** 0.8–1.5 Gew.-Prozent **KATROCK®** Tixo beimischen und mit Mörtelpumpe die Bohrlöcher besetzen
- Bei händischer Verarbeitung 1–1.5 Gew.-Prozent **KATROCK®** Gel beimischen, formen und mit Ladestock die Bohrlöcher besetzen
- Die Bohrlöcher immer vom vorderen Rand nach hinten, dabei nie mehr als 3 Reihen in einer Zeiteinheit besetzen



Wichtige Hinweise

Abbruchgefährdete Beton-/Gesteinsteile sind gegen Abbruch zu sichern und abzusperren.

Während der ersten 4–6 Stunden nach dem Besetzen der Bohrlöcher darf in diese nicht hineingesehen, noch dürfen sie überschritten werden.

Besetzte Bohrlöcher müssen in jedem Fall gegen direkte Sonnenbestrahlung durch Abdecken mit feuchten Matten oder Dielen geschützt werden.

* siehe Rückseite

Verbrauch: ca. 2.2 kg KATROCK® pro lfd. M. bei Bohrloch Ø 40 mm

Lieferform: Beutel 5 kg
Sack 20 kg bei palettenweiser Abnahme

Typen: Grün für Temperaturen von +5° C bis +25° C
Blau für Temperaturen von +15° C bis +30° C

Entsorgung: Abgebundenes KATROCK® kann als Bauschutt entsorgt werden.

Sicherheitshinweise:

R-Sätze	R-34	Verursacht Verätzungen
	S 20	Bei der Arbeit nicht essen und trinken
	S 22	Staub nicht einatmen
	S 24/25	Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden
	S 26	Bei Berührung mit den Augen gründlich abspülen und sofort den Arzt aufsuchen
	S 27	Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen
	S 37/39	Geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/ Gesichtsschutz tragen



Wir geben Ihnen gerne weitere technische Informationen. Rufen Sie einfach an.



MARBOS

Sanierungssysteme
Spezialbaustoffe GmbH

Kressenweg 15 · 44379 Dortmund-Marten · Tel. 02 31/99 57-0 · Fax 02 31/61 70 35
www.marbos.de · e-mail: info@marbos.de